



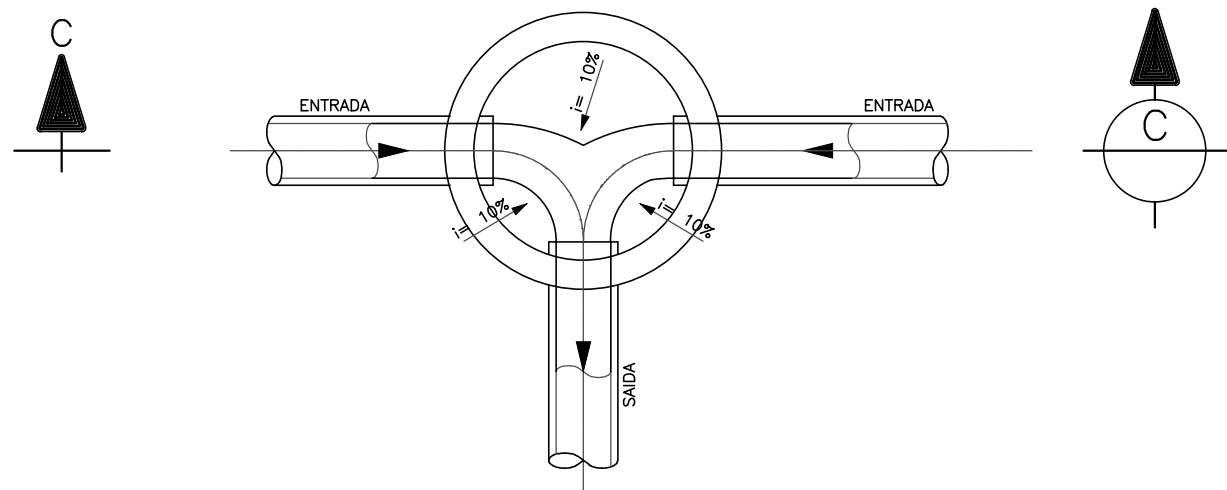

POÇO DE INSPEÇÃO

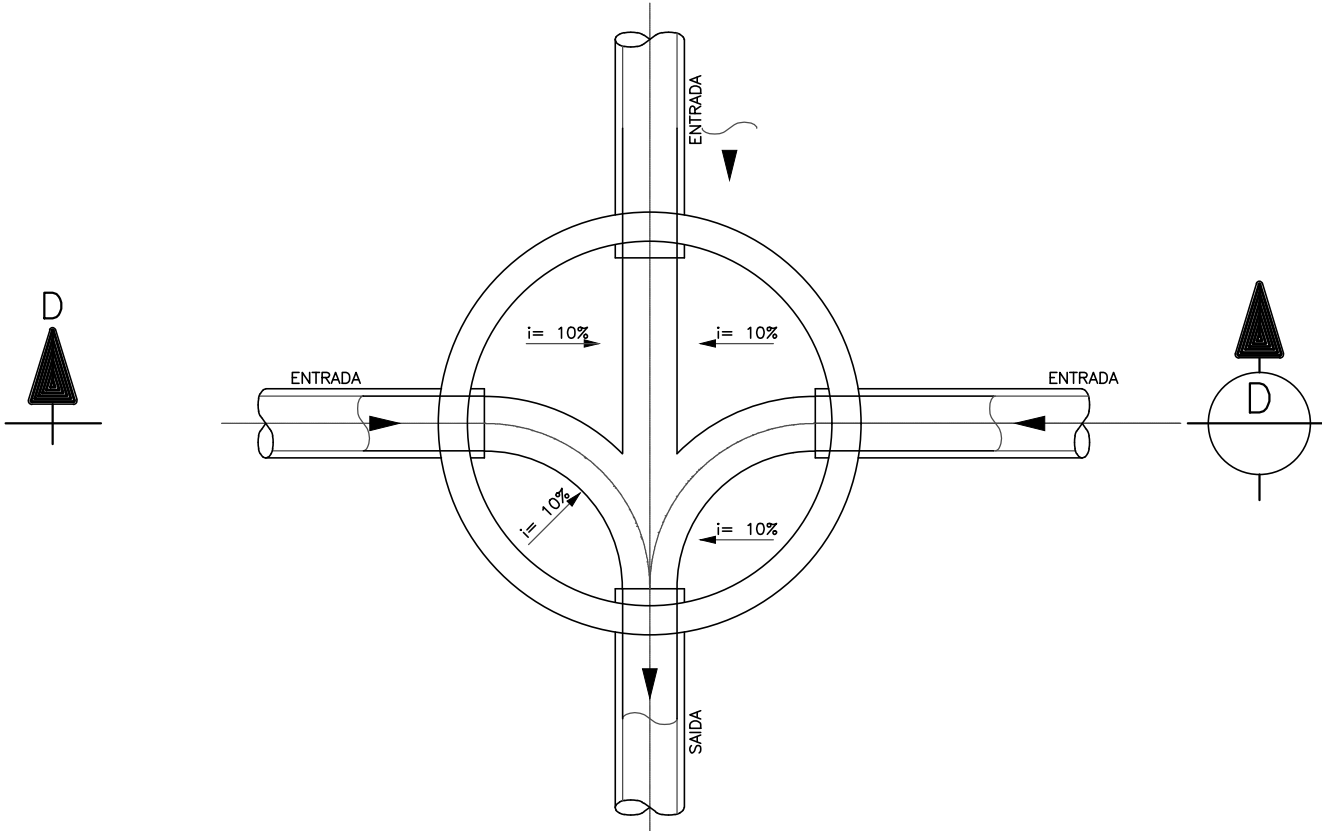



POÇO DE VISITA COM TRÊS CHEGADAS

QUADRO DE FERRO				
Ø(mm)	POS.	QUANT.	COMPRIMENTOS	
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)
10	1	12	98	11,76
10	2	14	114	15,96
10	3	12	112	13,44
10	4	2	230	4,60
10	5	2	266	5,32

DIÂMETRO	
TUBO	BALÃO
0.15	0.30
	1.00


RESUMO				
Ø(mm)	COMP. (m)	PESO +10%	AÇO CASO	
10	51,08	33,71Kg		

LAJE INFERIOR DO PI

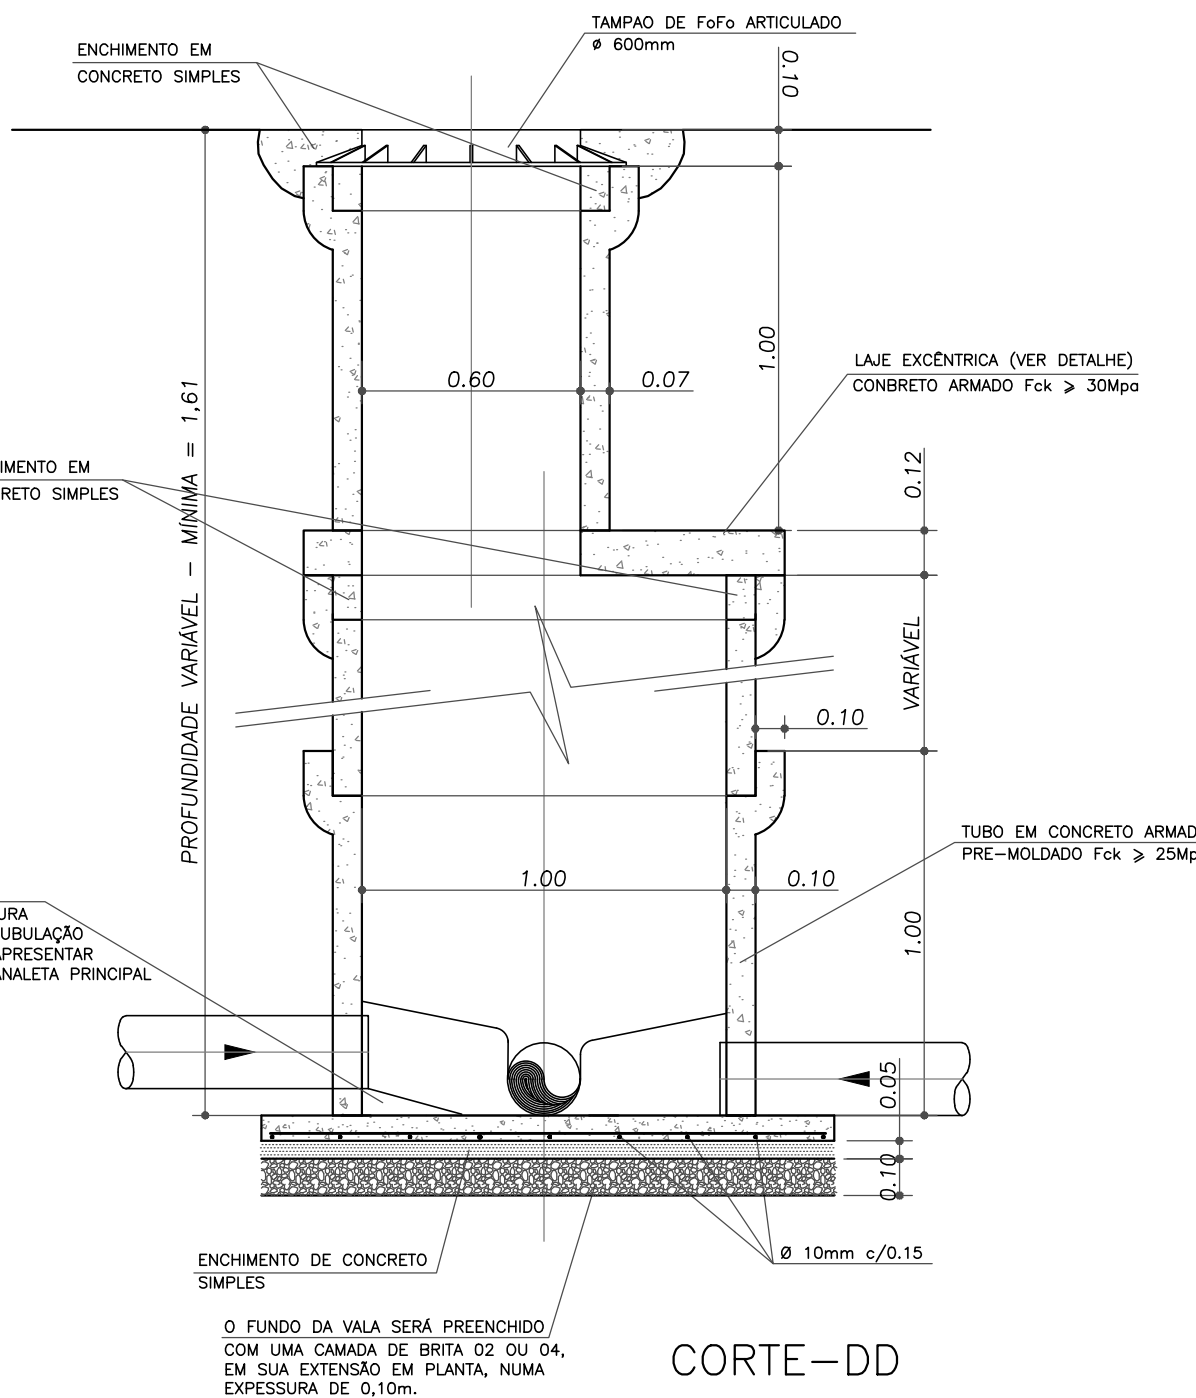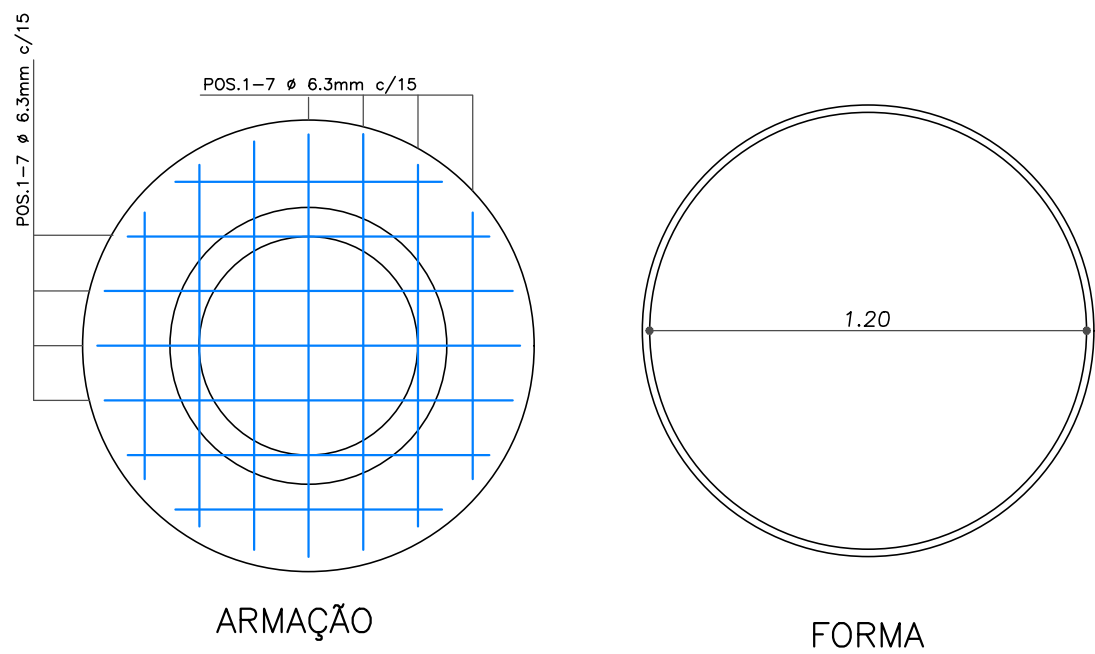


CORTE-DD

LAJE EXCÊNTRICA DO PV

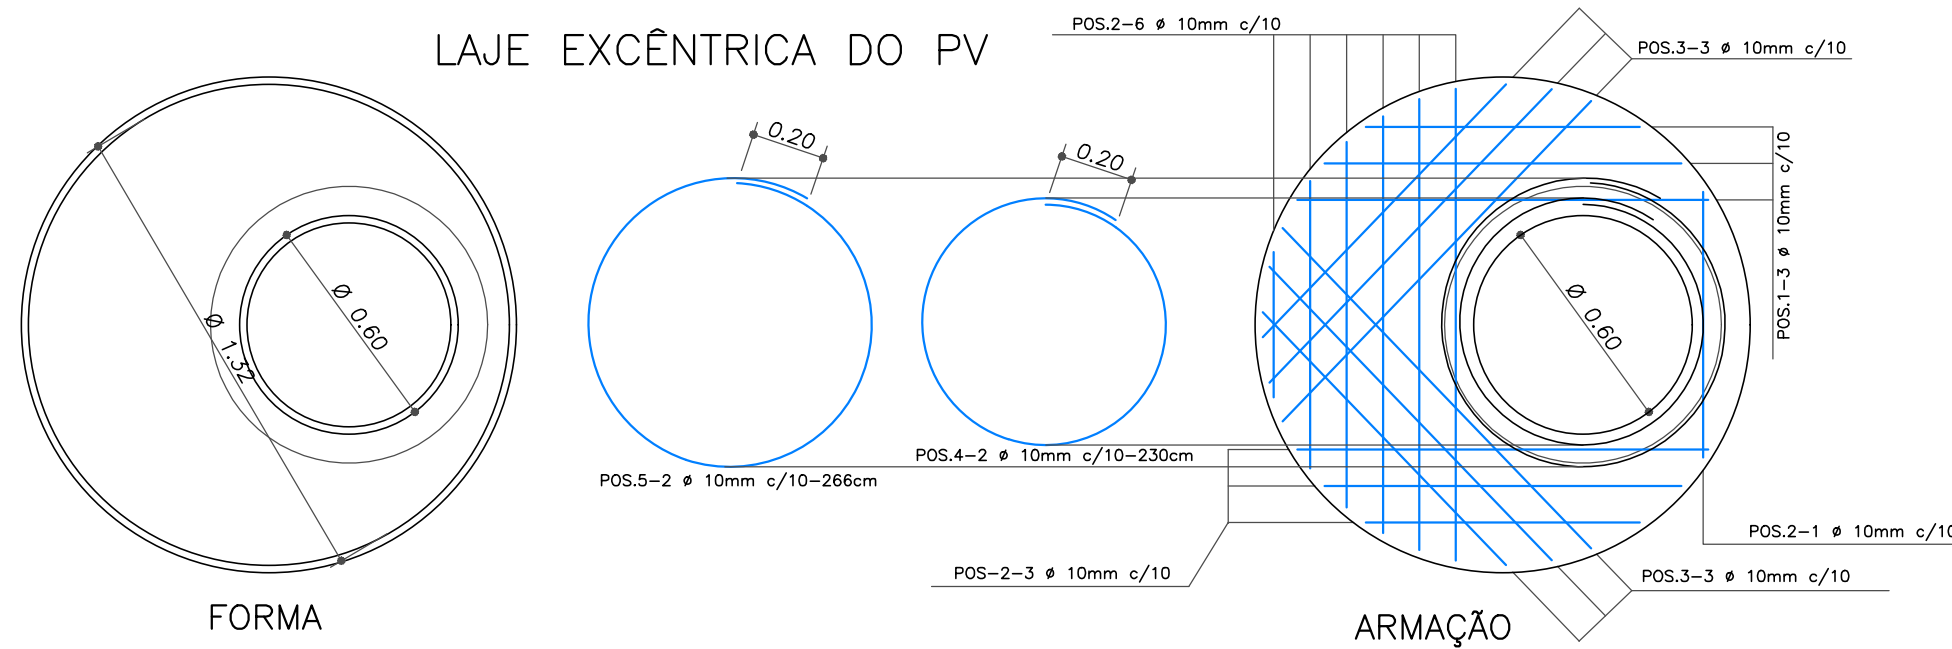

LAJE INFERIOR DO PV

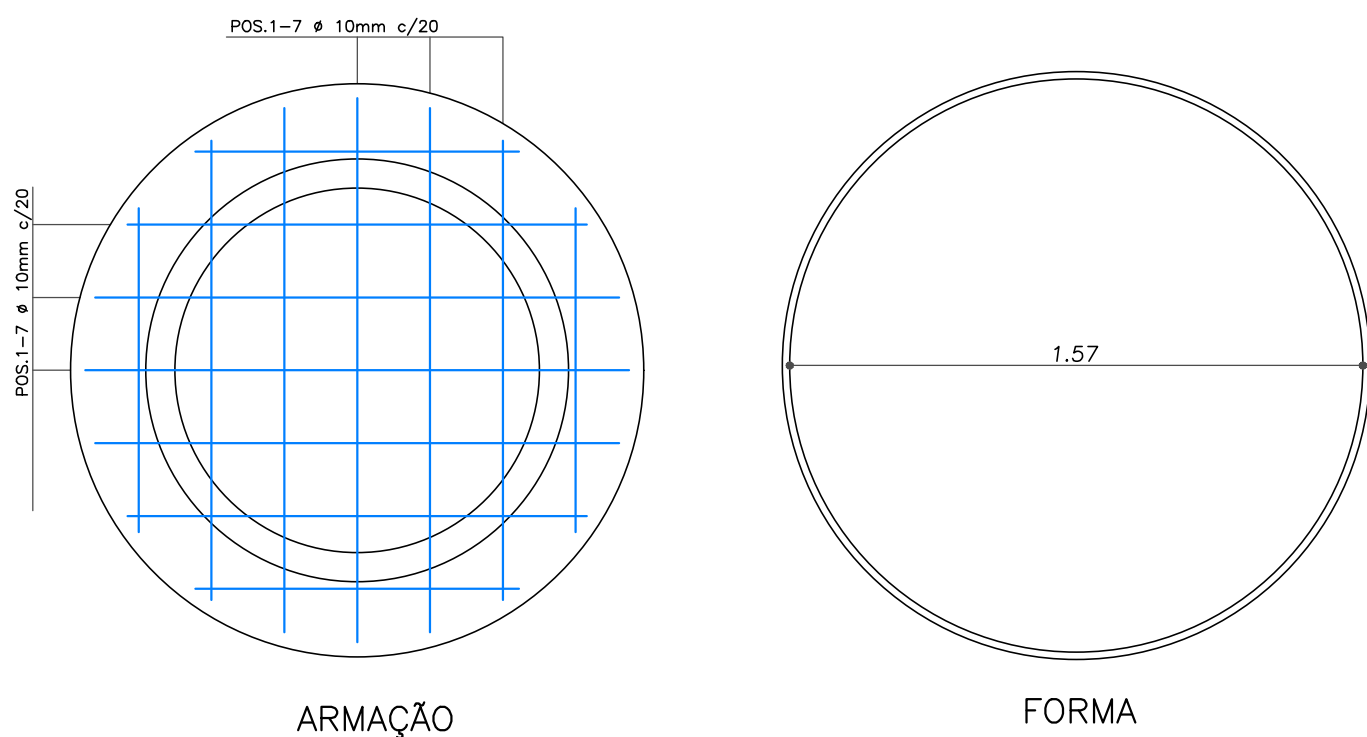

ARMAÇÃO


FORMA

NOTA :

NA ESCAVAÇÃO AO ATINGIR A COTA CORRESPONDENTE A GERATRIZ INFERIOR INTERNA DA TUBULAÇÃO EFLUENTE DO PV (PROFUNDIDADE NOMINAL), O TERRENO SERÁ AINDA, CUIDADOSAMENTE ESCADO EM MAIS 0,15m, ALEM DA ESPESSURA DA LAJE DE FUNDO.
O FUNDO DA VALA DEVERÁ SER COMPACTADO, A FIM DE RECEBER A BASE DE BRITA. A BASE SERÁ PREENCHIDA EM CAMADAS DE BRITA 02 OU 04, EM SUA EXTENSÃO EM PLANTA, NUMA ESPESSURA DE 0,10m

QUADRO DE FERRO				
Ø(mm)	POS.	QUANT.	COMPRIMENTOS	
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)
6.3	1	14	116	16,24

RESUMO				
Ø(mm)	COMP. (m)	PESO +10%	AÇO CASO	
6.3	16,24	4,47Kg		

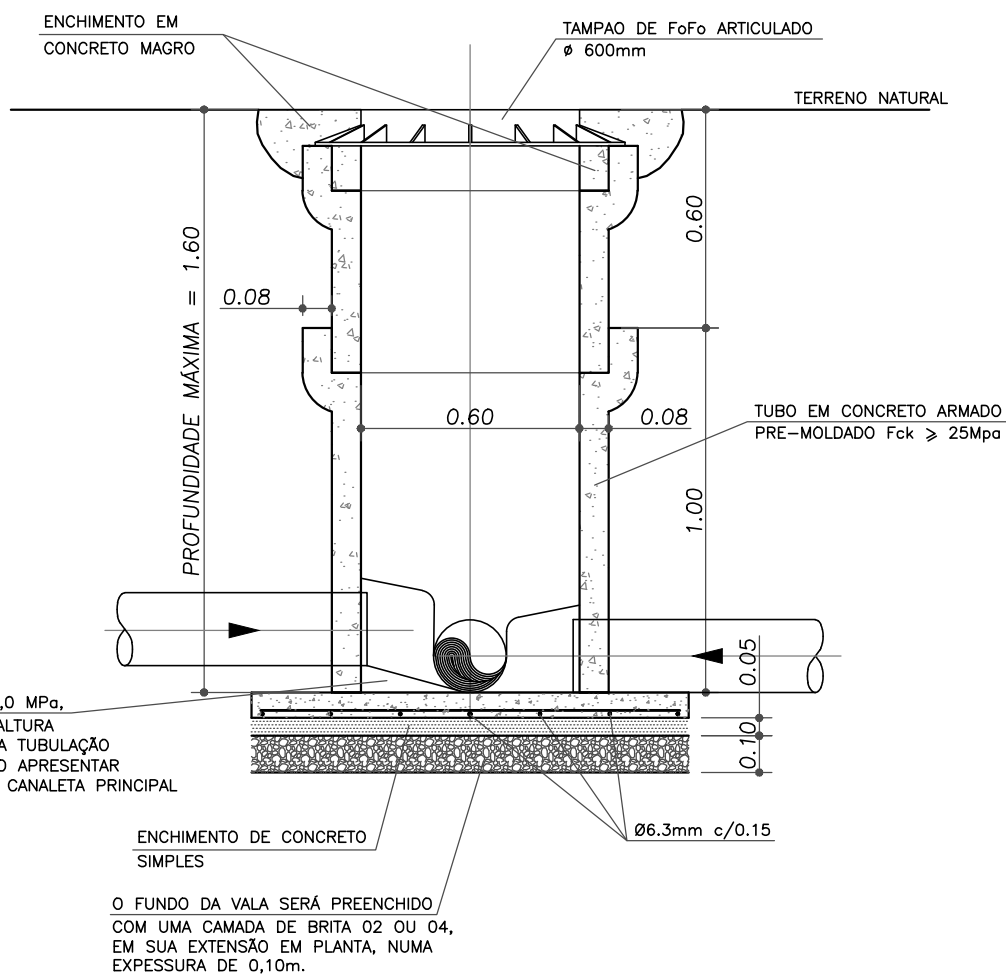

CORTE-C-C
ESC. 1:20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA		 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA	
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIÓ SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO CLIMA BOM		RESPONSÁVEL TÉCNICO ABELARDO COSTA MELO SOBRINHO ENGRº CIVIL, CREA: NAC/000.611.490-7	
TÍTULO: REDE COLETORA POÇO DE INSPEÇÃO E DE VISITA		REVISÃO: 01	
ESCALA: INDICADAS	DATA: MAIO 2019	DES. Nº: 12/00	ARQ. VERTICAL: DESENHO